

# Návod na lepení

## 3M lepicích pásek, bumponů a samolepicích suchých zipů Hook&Look™ a 3M Dual Lock™

### Příprava povrchu:

- Lepený povrch musí být čistý, odmaštěný, suchý a celistvý. Minimální teplota lepených materiálů a okolí musí být alespoň 16 °C.
- Lepený povrch nejprve zbavte všech mechanických nečistot.
- Lepený povrch důkladně odmastěte pomocí přípravku 3M VHB surface cleaner či 3M ubrousek napuštěný isopropylalkoholem.
- U aplikace pásek/bumponů/suchého zipu na obtížně lepitelný materiál (např. PE, PP nebo jiné materiály s výrazně nízkou povrchovou energií) aplikujte pomocí štětce či filcové houbičky tenkou vrstvu vhodného povrchového aktivátoru – primeru. Vhodný primer vám podle vámi používaných materiálů vám pomůžeme vybrat
- Takto připravený povrch je nyní vhodný pro aplikaci pásky, bumponů nebo suchého zipu 3M.

### Aplikace pásky:

- Pásku nalepte na vybraný povrch a silně přimáčkněte k povrchu, nejlépe válečkem nebo stěrkou.
- U oboustranně lepicích pásek poté sejměte ochrannou vrstvu (liner) kryjící samolepicí vrstvu. Zamezte jakémukoli znečištění lepicí vrstvy, stejně tak jako už připraveného lepeného povrchu. Nedotýkejte se lepicí vrstvy ani již připraveného lepeného povrchu.
- Nalepte druhý připravený lepený povrch a silně přitlačte pomocí vhodného přítlačného válečku nebo stěrky.

### Aplikace samolepicího suchého zipu Hook&Look™ a 3M Dual Lock™:

- Odměřte a uřízněte kus i protikus suchého zipu v požadované délce a spojte je dohromady.
- Sejměte z jedné strany ochranný papír (liner) kryjící samolepicí vrstvu. Zamezte jakémukoli znečištění lepicí vrstvy, stejně tak jako už připraveného lepeného povrchu. Nedotýkejte se lepicí vrstvy ani už připraveného lepeného povrchu.
- Nalepte spojený suchý zip na připravený lepený povrch a silně přitlačte pomocí vhodného přítlačného válečku nebo stěrky.
- Sejměte druhou ochrannou vrstvu (liner) kryjící samolepicí vrstvu. Zamezte jakémukoli znečištění lepicí vrstvy, stejně tak jako už připraveného lepeného povrchu. Nedotýkejte se lepicí vrstvy ani už připraveného lepeného povrchu.
- Nalepte druhý připravený lepený povrch a silně přitlačte pomocí vhodného přítlačného válečku nebo stěrky.

Lepený spoj je nyní hotov. Při použití pásky či suchého zipu s akrylovým lepidlem je třeba nechat spoj nejprve bez zátěže „vyzrát“, plánovanému namáhání je možno jej vystavit až po 24 až 48 hodinách podle teploty okolního prostředí.



ADVA s. r. o.

Rejskova 14 | 120 00 Praha 2  
222 719 348 | adva@advasro.cz

